

Правила хранения металлопродукции на складе/объекте Покупателя

1. Условия хранения металлопродукции (листы и ленты резанные, профилированные листы, металлочерепица, фасадные кассеты, фасонные элементы) должны соответствовать условиям 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, хорошо вентилируемые, без резких температурных колебаний с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности).

Примечание

Если иное не оговорено в нормативных документах (ТУ, ГОСТ) на поставку конкретных изделий, допускается хранение металлопродукции под навесами и на открытых площадках при соблюдении следующих условий:

- складская площадка должна иметь уклон, обеспечивающий сток воды, а высота стеллажей, подставок, поддонов для складирования металлопродукции должна исключать соприкосновения металла с покрытием площадки;
- накрывать металлопродукцию водонепроницаемым материалом, защищающим от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли;
- обеспечено достаточное проветривание пакетов для удаления влаги.

2. Допустимый **срок хранения** изделий на складе/объекте – **не более 1 месяца с даты поставки и не более 6 месяцев с даты производства.**

Для более продолжительного хранения изделий необходимо:

- распаковать изделия (снять заводскую упаковку);
- для профнастила, металлочерепицы, плоского листа проложить подкладки (рейки) одинаковой толщины под каждое изделие, чтобы между ними обеспечивались свободная циркуляция воздуха, сливов воды и удаление конденсата (штабель высотой не более 700мм для листовых изделий);
- для фасадных кассет, фасонных элементов обеспечить циркуляцию воздуха, слив воды и удаление конденсата для каждого изделия.

Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой должен составлять **не более 1 месяца** с момента выпуска изделия.

4. Хранение изделий с нанесенной защитной пленкой под прямыми солнечными лучами **недопустимо**, так как может вызвать изменения свойств клея, что повлечет за собой появление трудностей при снятии пленки с изделий. Пленка должна быть удалена **немедленно** после монтажа изделий.

5. Для исключения остатков защитной пленки и клея на поверхности изделий пленку недопустимо снимать при низких и очень высоких температурах воздуха (снимать пленку **разрешено при температуре от -5 до +30 °C**).

6. при хранении продукции с полимерным покрытием, с полимерным покрытием на основе порошковой краски, категорически исключаются механические повреждения, смещение изделий относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.

7. При хранении одинаковых изделий без полимерного покрытия следует уделять особое внимание защите продукции от попадания влаги, которая может привести к преждевременной порче изделий. Кроме этого необходимо избегать контактов с другими металлами: черными сплавами и медью. Не допускается совместное хранение оцинкованного проката и химически активных веществ.

8. вся продукция должна храниться на подкладках (поддонах).

9. Допускается штабелировать не более 3 поддонов друг на друга при условии достаточной прочности упаковки, не допускающей механическую порчу нижних ярусов.

При хранении профнастила пакеты должны быть размещены в один ярус, причем профили должны быть плотно вставлены один в другой по всей высоте яруса.

10. Во время хранения необходимо исключать попадание влаги и образование конденсата на изделиях. Пачки располагать устойчиво на ровную площадку под углом до 3°С для избавления от излишков влаги (профнастил – вдоль длины листа, металлочерепица в сторону ската). В противном случае образовавшаяся влага при смене температур может привести к преждевременной порче продукции

11. Пачки с изделиями при хранении должны быть уложены на деревянные подкладки одинаковой толщины не менее 40 мм, шириной не менее 100 мм и длиной больше габаритного размера пачки не менее чем на 100 мм и должны быть расположены с шагом не более 3-х метров для профилей с гофрами выше 40 мм и не более 2-х метров – для профилей с гофрами 40 мм и менее.

12. После разгрузки пачек, следует сразу снять металлическую стяжку.

13. Необходимо учитывать, что срок хранения и гарантийный срок эксплуатации товара – это разные понятия.